



MANUAL

Este produto está em conformidade com o regulamento (UE) 2016/425

EN12477:2001+A1:2005, Type A Mão esquerda (LH) / Type B Mão direita (RH)

Tipo de luva: Luva de soldadura

Marca:

SOFTouch™

COMFOflex®

Tamanho: XL

Tamanhos de acordo com a EN 21420 : 2020

Índice do Tamanho da Mão	9%
Etiqueta do tamanho Weldas	XL
Medida em mm	241
Comprimento total da luva em mm	340



TAMANHOS

Informação de saúde:

Os níveis do PH, Crómio (VI) e do PCP de todos os materiais foram testados e estão de acordo com as normas de saúde da CE. Coloração: a coloração é feita através de materiais naturais.


Instrução de uso:

Mão esquerda: Esta luva deve ser usada como luva de solda para MIG / MAG, bem como para soldagem de eletrodo.

Mão direita: Esta luva destina-se a ser utilizada como luva de soldadura em combinação com uma elevada sensibilidade, como na soldadura TIG. Não há nenhum método de teste padronizado no momento para detectar U.V. penetração de materiais para luvas, mas os métodos atuais de construção de luvas de proteção para soldadores normalmente não permitem a penetração de U.V. radiação. Com instalações de soldagem a arco, não é possível proteger todas as partes que conduzem a tensão de soldagem contra contato direto por motivos operacionais. A vida útil depende do grau de desgaste e da intensidade de uso nas respectivas áreas de aplicação e é máx. 60 meses após a data de fabricação. A data de fabricação é indicada em uma etiqueta dentro da luva. Esta luva não deve ser usada quando houver risco de emaranhamento por partes móveis de máquinas. Esta luva deve ser verificada quanto à sua integridade antes de usá-la (por exemplo, verifique se a luva não apresenta furos, rachaduras, rasgos, alteração de cor e descarte qualquer luva que apresente tais defeitos). Colocar, tirar e ajustar esta luva deve ser feito com muito cuidado para evitar defeitos na luva.

Segue-se explicação dos pictogramas gravados na luva :

Riscos mecânicos : EN 388:2016 + A1 : 2018

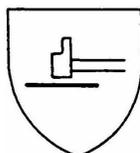

LH: 3143X
RH: 3111X

Dígito	Teste de Resistência	Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Nível 5
1.º	Abrasão (# ciclos)	100	500	2000	8000	—
2.º	Corte de lâmina (índice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
3.º	Rasgo (Newton)	10	25	50	75	—
4.º	Perfuração (Newton)	20	60	100	150	—
5.º	TDM resistência de corte (N)	A	B	C	D	E
		2	5	10	15	22
						F
						30

Riscos térmicos : EN 407:2020



LH: 41334X
RH: 413X4X

Dígito	Teste de Resistência	Dígit	Teste de Resistência
1.º	Comportamento perante fogo	5.º	Pequenos salpicos de metal fundido
2.º	Calor por contacto	6.º	Pequenas quantidades de metal fundido
3.º	Calor por convecção		
4.º	Calor por radiação		

!!! Se estiver indicado "X" no produto: a posição indicada não foi testada !!!

EN12477 : 2001 + A1 2005: Luvas de protecção para soldadores (requisitos mínimos)

Requisitos	EN	Tipo A		Tipo B	
		Avaliação mínima		Avaliação mínima	
Isolamento eléctrico	pr1149-2		$R \geq 10^6 \Omega$		$R \geq 10^5 \Omega$
Resistência à abrasão	EN388	2	500 Ciclos	1	100 Ciclos
Resistência ao corte	EN388	1	Índice 1,2	1	Índice 1,2
Resistência ao rasgo	EN388	2	25 N	1	10 N
Resistência à perfuração	EN388	2	60 N	1	20 N
Comportamento perante fogo	EN407	3		2	
Resistência ao calor por contacto	EN407	1	100 C	1	100 C
Resistência ao calor por convecção	EN407	2	$HTI \geq 7$	0	
Resistência a pequenos salpicos de metal fundido	EN407	3	25 Gotículas	2	15 Gotículas
Destreza	EN420	1	$\leq 11mm$	4	$\leq 6,5mm$

Propriedades eletrostáticas: EN 16350:2014



Medição de tensão usada: 100 V a $(23 \pm 1) ^\circ C$, $(25 \pm 5) \%$ de umidade relativa			
Resistência vertical			
Palma	Média	$8,214 \cdot 10^9 \Omega$	
Manguito	Média	$15,847 \cdot 10^9 \Omega$	

O uso ou armazenamento impróprio podem influenciar o desempenho do produto.

alteração do desempenho do produto ao longo do tempo durante o uso ou armazenamento Nota 1 para entrada: O envelhecimento é causado por uma combinação de vários fatores, como os seguintes:

- limpeza, manutenção ou processo de desinfecção;
- exposição à radiação visível e / ou ultravioleta;
- exposição a altas ou baixas temperaturas ou a mudanças de temperatura;
- exposição a produtos químicos, incluindo umidade;
- exposição a agentes biológicos, como bactérias, fungos, insetos ou outras pragas;
- exposição a ação mecânica, como abrasão, flexão, pressão e tensão;
- exposição a contaminantes, como sujeira, óleo, salpicos de metal fundido, etc.;
- exposição ao desgaste.

Cada produto contém um rótulo com um código exclusivo para rastreabilidade do processo de produção.

Eliminar:

Uma vez que este produto já não pode ser usado, é responsabilidade do usuário remover este produto de forma ambiental. Eliminação de acordo com as regulamentações locais.

Garantia:

Este produto possui garantia contra defeitos de fabrico. Tendo em conta a variedade de aplicações, é responsabilidade do utilizador identificar o produto certo para cada aplicação.

Lavar, secar e passar a ferro:

Não é permitido lavar roupa, secar roupa e engomar.

UV:

Dentro desta norma não há qualquer método de teste de radiação UV, no entanto, isso não representa problema no uso destes materiais

Perigo elétrico:

Quando as luvas são destinadas para soldagem a arco: essas luvas não fornecem proteção contra choque elétrico causado por equipamento defeituoso ou trabalho ativo, e a resistência elétrica é reduzida se as luvas estiverem molhadas, sujas ou encharcadas de suor, isso pode aumentar o risco.

Aviso:

A pessoa que usa as luvas de proteção eletrostática dissipativa deve estar devidamente aterrada, por exemplo, usando calçado adequado;
As luvas de proteção dissipativa eletrostática não devem ser desembaladas, abertas, ajustadas ou removidas enquanto estiverem em atmosferas inflamáveis ou explosivas ou durante o manuseio de substâncias inflamáveis ou explosivas;
As propriedades eletrostáticas das luvas de proteção podem ser afetadas negativamente pelo envelhecimento, desgaste, contaminação e danos, e podem não ser suficientes para atmosferas inflamáveis enriquecidas com oxigênio onde são necessárias avaliações adicionais.
Todas as roupas e sapatos usados com este tipo de luva também devem ser projetados levando em consideração o risco eletrostático.

Materiais usados:

Mão esquerda: Nesta luva é usado couro serrado de vaca em folhas de primeira qualidade, assim como forro **COMFOflex**™ na mão e forro de algodão no punho. A palma da mão é reforçada com o mesmo tipo de couro. São usadas 5 camadas KEVLAR® para o reforço da palma da mão e quatro camadas para as outras partes da luva. Todas as costuras são reforçadas.
Mão direita: Flôr de cabra com pele de vaca serrada em folhas no punho. Costura com 3 fios KEVLAR®.

Dupont™ e KEVLAR® são marcas ou marcas registradas da E.I.duPont de Nemours & Companhia, **COMFOflex**® é uma marca registrada da Weldas, **Softouch**™ é uma marca registrada da Weldas.

Armazenamento: Armazene seco e a temperaturas superiores a 5° Celcius. Não empilhe mais de 5 caixas por paleta.

Atenção: As luvas e o vestuário Weldas foram testados e certificados na Eurofins Textile & Testing Spain, C/ German Bernácer 4, 03203 Elche (Alicante), Spain (EU no. 2865). Para mais informações sobre as normas EN, métodos de teste, testes de análise, certificações de produtos, e outros produtos, por favor envie um e-mail para: europa@weldas.eu ou visite o nosso site na Internet: www.weldas.com Relatórios de teste, certificados e manuais podem ser transferidos da: www.weldas-ce.com

Morada da Weldas:

Weldas Europe B.V. Blankenweg 18 4612 RC Bergen op Zoom The Netherlands e-mail: europa@weldas.eu